Galex DISTRIBUTION

GRACO

Pistolet Fusion® ProConnect™ (PC)

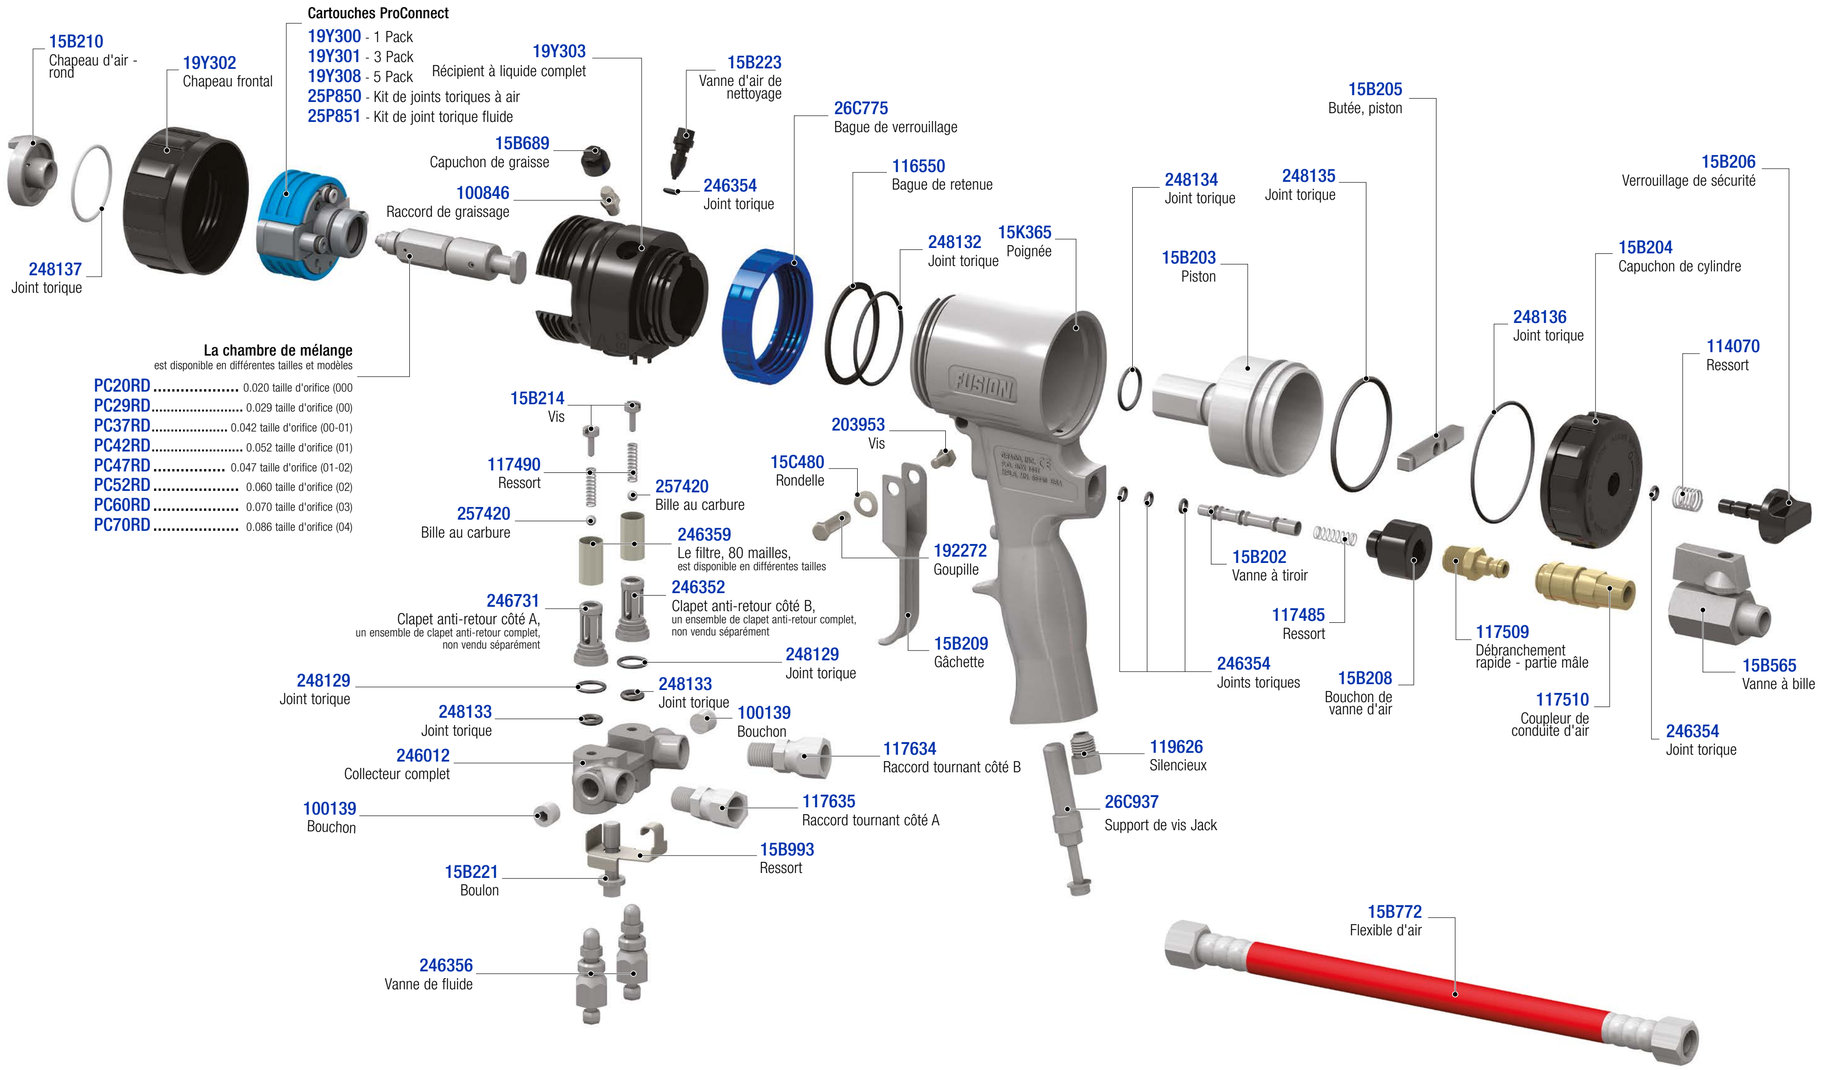

Fournisseur: GALEXDISTRIBUTION - 8 rue Nicolas Appert 56520 Guidel - France
Phone: +33 2 98 96 73 95 (office hours) contact@galexdistribution.com

QUEL EST LE PROBLÈME ?

- Le pistolet ne pulvérise pas de produit chimique quand il est actionné.
- Le pistolet ne pulvérise qu'un seul produit chimique quand il est actionné.
- Le pistolet éclabousse de produit chimique quand il est désactivé.

VÉRIFICATION DE LA CARTOUCHE PRODUIT

Rechercher le produit chimique ayant réagi (mousse ou polyrésine) à proximité des joints latéraux et le long des parois de la cartouche.

- Réaction au produit chimique constatée (mousse ou polyrésine).
- Pas de réaction au produit chimique constatée (mousse ou polyrésine).

TEST DE RESTRICTION DE LA CARTOUCHE DE FLUIDE

Lors de l'utilisation du kit de test, la graisse s'écoule-t-elle par les deux orifices de fluide ?



- NON → REMPLACER PAR UNE CARTOUCHE FUSION PC NEUVE
- OUI → RÉUTILISER LA CARTOUCHE FUSION PC



REMARQUE : Toujours rechercher la présence de dommages dans la chambre de mélange. Vérifier que les surfaces d'étanchéité, la rampe et les ports de mélange soient propres avant d'installer une nouvelle cartouche

www.graco.com

Reconstruction de pistolets impeccable en un clin d'œil

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

©2020 Graco Distribution BV 300793FR-A 09/20 Imprimé en Europe.